Jauge de mesure d'épaisseur DMS Go

Joystick

Menu principal

- Le fait de déplacer le joystick vers le haut / bas sélectionne le paramètre suivant dans la direction souhaitée.
- Le fait de déplacer le joystick vers la gauche / la droite règle le paramètre sélectionné ou fait défiler jusqu'à la prochaine entrée.

Appuyer au centre

- Le fait d'appuyer deux secondes permet de basculer entre le mode menu et l'enregistreur de données quand un fichier est ouvert et affiché.

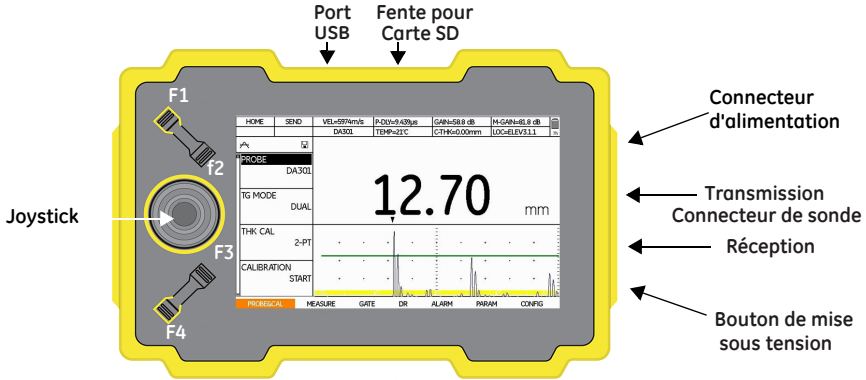

Utilisation multiple de touches (orientation à gauche)

- Alimentation + F2 + F4 - Utilisation de touches multiples enfoncées simultanément fera passer l'instrument à une mise à jour du logiciel.
  REMARQUE : une carte SD dotée d'un fichier mis à jour valide dans le répertoire racine doit être insérée dans l'instrument

- Alimentation + F1 + F4 - Utilisation de touches multiples enfoncées simultanément fera que l'instrument ignorera la dernière configuration connue et démarrera avec les paramètres par défaut.
  AVERTISSEMENT : La dernière configuration connue sera écrasée par les paramètres par défaut.

- **F1** + **F2** - Le fait d'appuyer sur ces deux boutons et de les maintenir enfoncés simultanément pousse l'instrument à capturer l'écran actuel comme fichier jpeg.

Pour utiliser DMS Go pour la première fois :

Après avoir lu tous les avertissements et les autres informations importantes dans la section Informations sur la sécurité du *manuel d'utilisation* DMS Go,

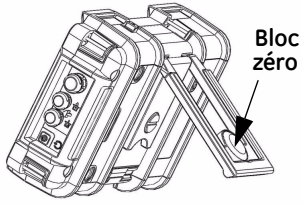

1. S'assurer que les batteries du DMS Go sont chargées ou que le DMS Go est branché à une source d'alimentation.
2. Brancher le transducteur ultrasonore dans le DMS Go.
3. Brancher le palpeur au DMS Go et patienter environ 10 secondes pour que l'instrument démarre. (si l'unité possède une double fonctionnalité, sélectionnez DMS Go sur le premier écran.)
4. Utiliser le joystick pour sélectionner le menu PROBE&CAL (Sonde et calibrage).
5. À l'aide du joystick, faire défiler vers le bas, puis sélectionner la sonde. Déplacer le joystick vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le nom ID de la sonde s'affiche. S'il s'agit d'une sonde de dialogue, le nom ID de la sonde s'affichera automatiquement et ne pourra pas être modifié.
6. Faire défiler jusqu'à l'option **TG Mode** (Mode TG) sonde dialogue, puis sélectionner le mode de fonctionnement / mesure souhaité.
7. Faire défiler vers le bas jusqu'à **THK CAL** (Calibrage épaisseur). Sélectionner le mode de point de calibrage souhaité (1 point ou 2 points).
8. Faire défiler vers le bas jusqu'à **ZERO** (Zéro). Sélectionner le mode de calibration sonde souhaitée. (**Remarque** : Ce menu n'est pas disponible quand **THK CAL** (Calibrage épaisseur) est en mode 2 pts.)
9. Faire défiler vers le bas jusqu'à **CALIBRATION** (Calibrage). Déplacer le joystick vers la droite pour commencer le processus de calibrage. Suivre les invites à l'écran pour effectuer le processus de calibrage. Il peut être nécessaire d'appliquer la sonde sur le bloc zéro indiqué dans l'image ci-dessus.
10. Vous êtes désormais prêt à commencer à prendre des mesures d'épaisseur.

021-247-536 Rév. 1
Octobre 2010